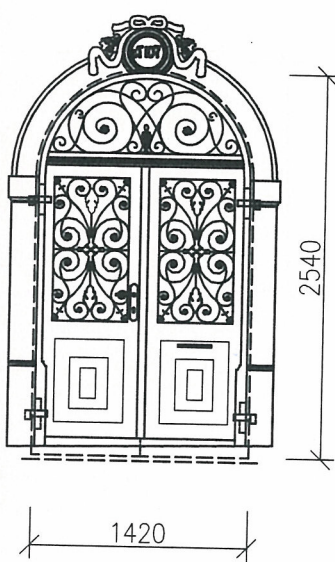
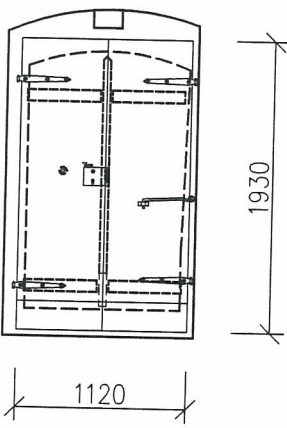


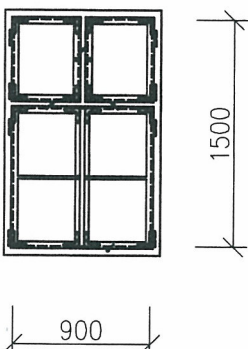
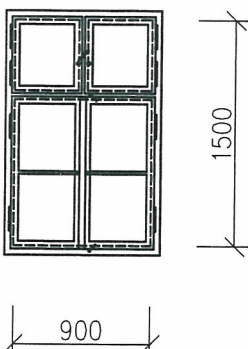
Výpis dřevěných prvků k restaurování

-1-

OZN.	SCHEMA A POPIS VÝROBKU	L/P	1NP	CELKEM
R01	1420 x 2540  Dřevěné dveře : - popis stávajícího stavu: vstupní dveře do chodby m. č. 1.01 dvoukřídlové dovnitř otvíravé, rámová konstrukce s kovanými křížovými závěsy na skobových háčích v pískovcové zárubni, rám křídel dělí příčnick na spodní nižší část s plnou náplní, která je z vnější strany členěna plasticky třemi koncentrickými obdélnými poli, horní vyšší část s prosklením, rám dveřního nadsvětlíku uchycen skobami do kamenné zárubně, samostatné rámy s prosklením křídel a nadsvětlíku uchyceny z vnitřní strany klíčovými obrtlíky ke křídům a rámu nadsvětlíku, před prosklením z venkovní strany jsou kované ozdobné mříže ze stáčených prutů uchyceny do rámu křídel a nadsvětlíku, plechová okapnička nad prahem na vnější straně křídel, zevnitř na levém křídle vratová zástrčka dolní a samojistící zástrčka horní novodobá, v dolní části otvor pro listovní poštovní zásilky - viditelné závady: degradace spodní části dveřního rámu z venkovní strany, chybějící kovaný list mříže pravého dveřního křídla, tvarově nevyhovující novodobá klika se štítkem - pískovcová zárubeň (součást restaurování kamenných prvků fasády) - venkovní práh kamenný - nový - součást restaurování: nový nátěr, kontrola a případné opravy závěsů, kontrola stavu dřevěné konstrukce, případné opravy, doplnění chybějící části mříží a nový nátěr, výměna zámku a kliky včetně štítku (zámek vložkový oboustranný, jazýčkový, vložka FAB), nutný rozsah restaurátorských prací určí restaurátorský průzkum Pohled na dveře - z venkovní strany se zakreslením kamenné zárubně a závěsů z vnitřní strany	L	-	-
		P	1	1
R03	1120 x 1930  Dřevěné dveře : - popis stávajícího stavu: vstupní dveře do sklepa m. č. 0.01 dvoukřídlové hladké, svlaková konstrukce, deska každého křídla ze dvou prken, u každého křídla dvojice zčásti zadlabaných svlaků, klapačka po stranách s kymatickým profilem, kování: kované pásové závěsy listovitě rozšířené, přibíjené kovanými hřebíky a zavěšené na skobových háčích kotvených do zdiva, klasicistní klika se štítkem kosočtverečného tvaru s rozetou, na rubu krabicový zámek s vyztužovacími plechy, kruhový přitažník na válcovém dřívku s širší vlnovitě obroubenou rozetou, dolní část křídel oplechována, kovaný hák s okem kotveným do zdi pro stabilizaci polohy pravého dveřního křídla opatřeného pásovou skobou pro zachycení háku - viditelné závady: některé okrajové části dřevěných desek napadeny hnilobou, celková koroze kování na straně sklepa, svěšení křídel, chybějící části klapačky - součást restaurování: nový nátěr, oprava dřevěné konstrukce v částech napadených hnilobou, doplnění chybějících částí klapačky, kontrola a případné opravy závěsů a osazení skobových háků, ošetření kování napadeného korozí, nutný rozsah restaurátorských prací určí restaurátorský průzkum Pohled na dveře - z vnitřní strany sklepa	L	1	1
		P	-	-

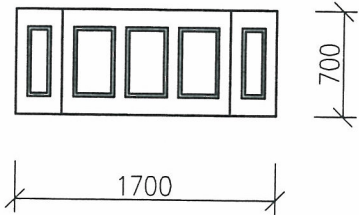
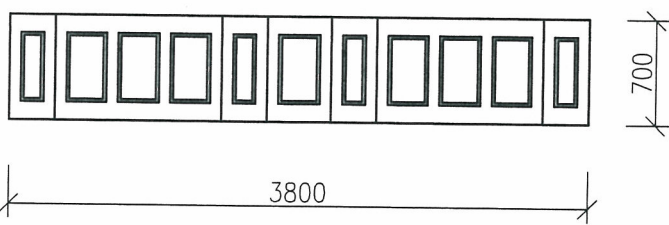
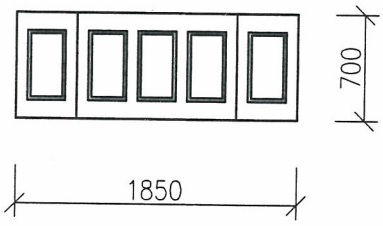
Výpis dřevěných prvků k restaurování

-2-

OZN.	SCHEMA A POPIS VÝROBKU	L/P	1NP	CELKEM
R04	900 x 1500  Dřevěné okno : - popis stávajícího stavu: vnitřní klasicistní okno jako součást dvojitého okna se zděnou špaletou, čtyřkřídle, rám dělen pevným poutcem v horních 2/3 okna, horní část rámu dělena svislým sloupkem, dolní křídla dělena subtilním příčnickem, klapačka na straně s kymatickým profilem, křídla zavěšena na rohových závěsech s kruhovým rozšířením na koncích, háky s pérem jsou jednoduché, pod hákem kruhově rozšířené, křídla opatřena kruhovým přitažníkem na oválném dříku, zajištěna třemi oboustrannými obrtlíky a jedním jednoramenným s kruhově rozšířeným závěrem, vnitřní parapetní prkénko - viditelné závady: bez viditelných závad - součást restaurování: nový nátěr, nutný rozsah restaurátorských prací určí restaurátorský průzkum Pohled na okno - z vnitřní strany		1	1
R05	900 x 1500  Dřevěné okno : - popis stávajícího stavu: vnitřní okno z poloviny 19. století jako součást dvojitého okna se zděnou špaletou, čtyřkřídle, rám dělen pevným poutcem v horních 2/3 okna, horní část rámu dělena svislým sloupkem, dolní křídla dělena subtilním příčnickem, klapačka na straně s kymatickým profilem, křídla zavěšena na zapuštěných závěsech zapuštěných žaludově, křídla opatřena kruhovým přitažníkem na oválném dříku, zajištěna oboustranným obrtlíkem a dvěma obrtlíky jednoduchými, obrtlíky mají výrazný dřík zakončený kruhovým terčíkem, na který je navlečena otočná část zakončená oblým rozšířením, vnitřní parapetní prkénko - viditelné závady: bez viditelných závad - součást restaurování: nový nátěr, nutný rozsah restaurátorských prací určí restaurátorský průzkum Pohled na okno - z vnitřní strany		1	1

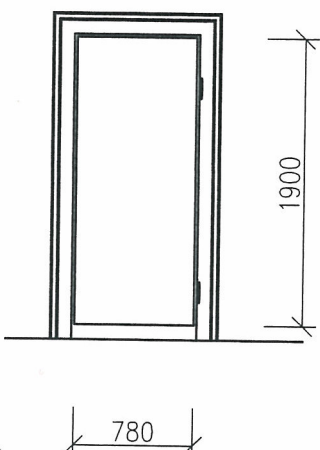
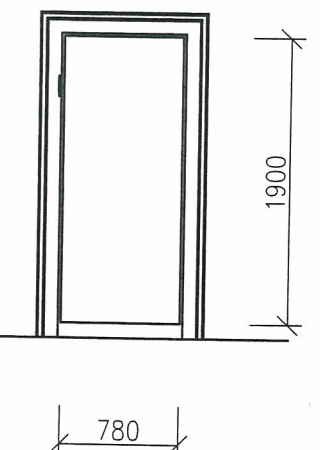
Výpis dřevěných prvků k restaurování

-3-

OZN.	SCHEMA A POPIS VÝROBKU	L/P	2NP	CELKEM
R11	1600 x 700 Deštění okenních výklenků v m. č. 2.13: - popis stávajícího stavu: vnitřní dřevěný obklad dvou okenních výklenků, výška cca 70 cm, členěný plnými výškově obdélnými kazetami s kymatickým profilem po obvodu - viditelné závady: poškození v místech kotvení prvků topení - součást restaurování: nový nátěr, nutný rozsah restaurátorských prací určí restaurátorský průzkum Rozvinutý pohled: 		2	2
R12	3800 x 700 Deštění okenních výklenků v m. č. 2.14: - popis stávajícího stavu: vnitřní dřevěný obklad dvou okenních výklenků, výška cca 70 cm, členěný plnými výškově obdélnými kazetami s kymatickým profilem po obvodu - viditelné závady: poškození v místech kotvení prvků topení - součást restaurování: nový nátěr, nutný rozsah restaurátorských prací určí restaurátorský průzkum Rozvinutý pohled: 		1	1
R13	1850 x 700 Deštění okenního výklenku v m. č. 2.22: - popis stávajícího stavu: vnitřní dřevěný obklad okenního výklenku, výška cca 70 cm, členěný plnými výškově obdélnými kazetami s kymatickým profilem po obvodu - viditelné závady: poškození v místech kotvení prvků topení - součást restaurování: nový nátěr, nutný rozsah restaurátorských prací určí restaurátorský průzkum Rozvinutý pohled: 		1	1

Výpis dřevěných prvků k restaurování

-4-

OZN.	SCHEMA A POPIS VÝROBKU	L/P	2NP	CELKEM
R14 780 x 1900	Obložky se závěsy dveří v m. č. 2.42: - popis stávajícího stavu: zárubeň s původními profilovanými obložkami, bez dveří, deštění průchodu do m. č. 2.43 chybí, na obložkách jsou zachovány dva závěsy s kuželkovým tělem zakončený odsazenou kuličkou, odstín nátěru slonová kost, lesk - viditelné závady: bez viditelných závad - součást restaurování: nový nátěr, nutný rozsah restaurátorských prací určí restaurátorský průzkum - poznámka: ke stávající zárubni budou vyrobeny nové dveře Pohled na zárubeň - z místnosti 2.42 	L P	1	1
R15 780 x 1900	Obložky se závěsem dveří v m. č. 2.43: - popis stávajícího stavu: zárubeň s původními profilovanými obložkami, bez dveří, deštění průchodu do m. č. 2.42 chybí, na obložkách je zachován horní závěs s kuželkovým tělem zakončený odsazenou kuličkou, odstín nátěru slonová kost, lesk - viditelné závady: bez viditelných závad - součást restaurování: nový nátěr, nutný rozsah restaurátorských prací určí restaurátorský průzkum Pohled na zárubeň - z místnosti 2.43 	L P	1	1