


POHLED ČELNÍ – SEVEROVÝCHODNÍ :

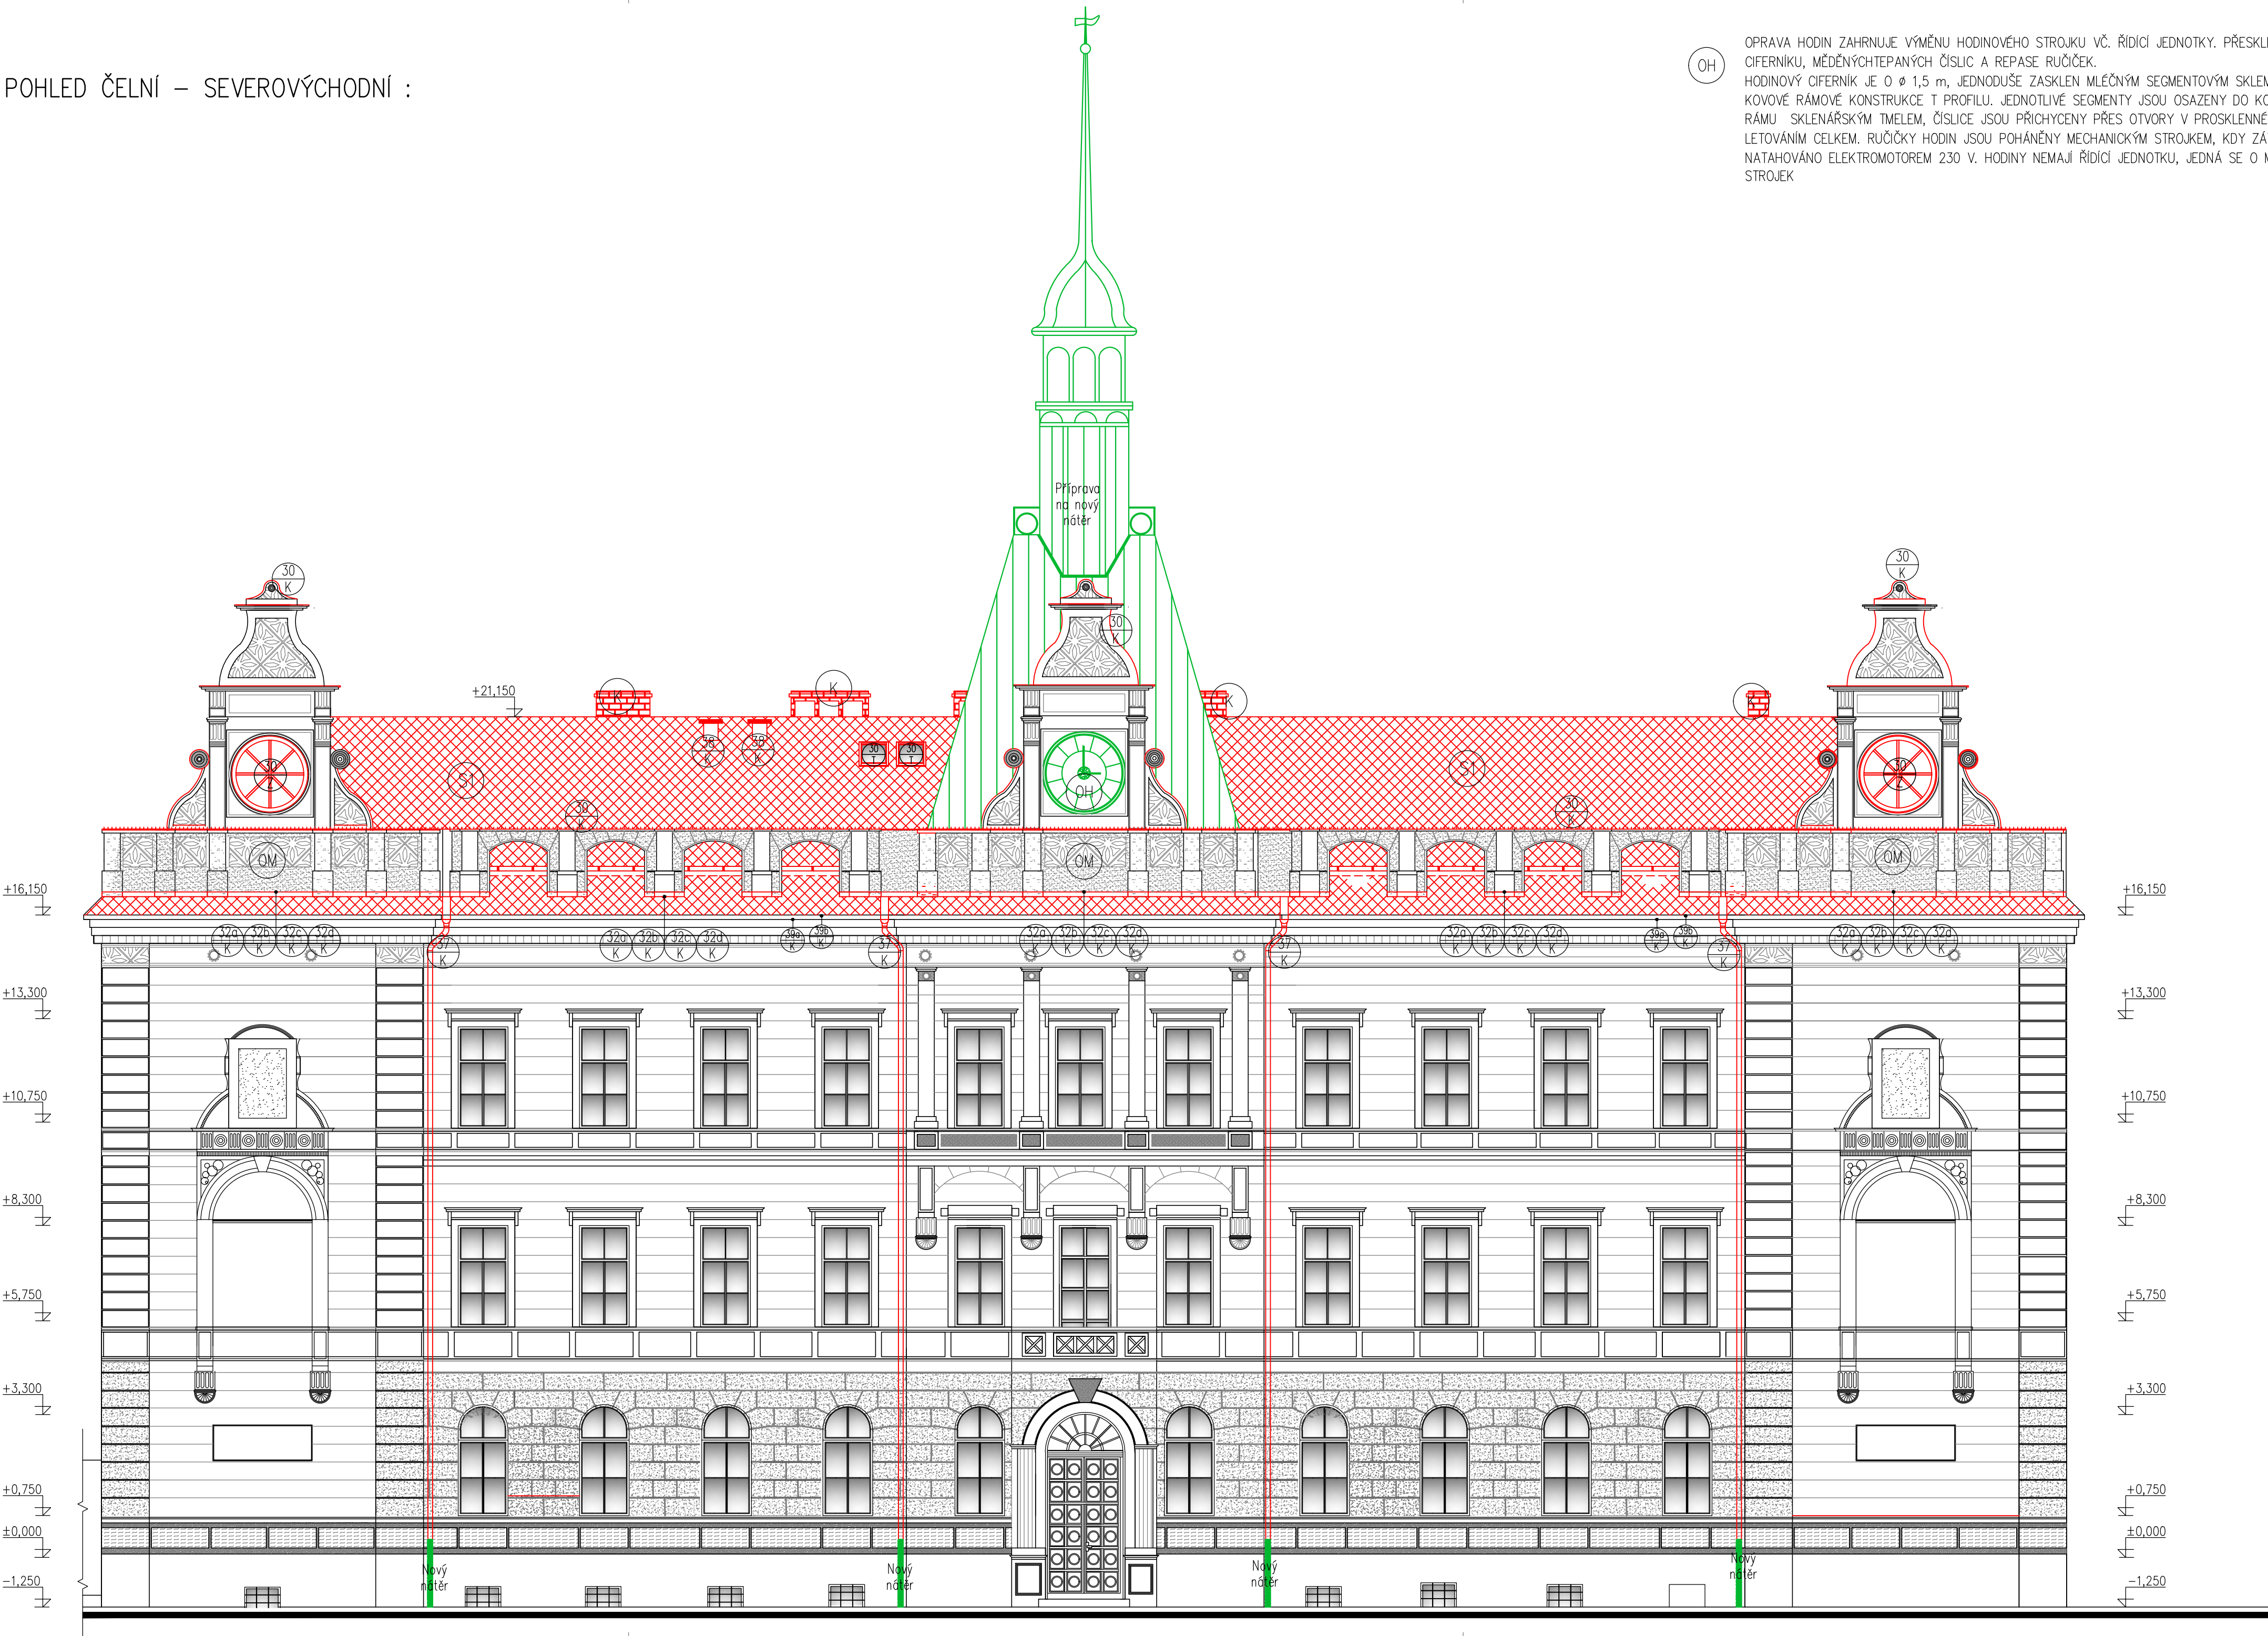

OPRAVA HODIN ZAHŘNUJE VÝMĚNU HODINOVÉHO STROJKU VČ. ŘÍDÍČÍ JEDNOTKY. PŘESKLENÍ CIFERNÍKU, MĚDĚNÝCHTEPANÝCH ČÍSLIC A REPASE RUČÍČEK. HODINOVÝ CIFERNÍK JE O Ø 1,5 m, JEDNODUŠĚ ZASKLEN MLÉČNÝM SEGMENTOVÝM SKLEM DO KOVOVÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE T PROFILU. JEDNOTLIVÉ SEGMENTY JSOU OSAZENY DO KOVOVÉHO RÁMU SKLENÁŘSKÝM TMELEM, ČÍSLICE JSOU PŘICHYCENY PŘES OTVORY V PROSKLENĚ VÝPLNÍ LETOVÁNÍM CELKEM. RUČÍČKY HODIN JSOU POHÁNĚNY MECHANICKÝM STROJEM, KDY ZÁVÁŽÍ JE NATAHOVÁNO ELEKTROMOTOREM 230 V. HODINY NEMAJÍ ŘÍDÍČÍ JEDNOTKU, JEDNÁ SE O MECHANICKÝ STROJEK

POZNÁMKA:

- NA STŘEŠNÍ OKNA BUDOU POUŽITÝ VENKOVNÍ MARKÝZY. TYTO MARKÝZY UMOŽŇUJÍ ČÁSTEČNÉ ZATEMNĚNÍ NEBO JEMNĚ ROZPTÝLENÍ DENNÍHO SVĚTLA A POHLUJÍ TEPLA. MARKÝZY SE OVLÁDAJÍ RUČNĚ, CELKOVÝ POČET POUŽITÍ V 4.NP: 18ks BARVA: ŠEDÁ
- NOVÉ ZDIVO KOMINOVÝCH TĚLES Z LÍCOVÝCH CIHEL VČETNĚ BETONOVÝCH – TVAR KOMINOVÉHO TĚLESA NAD STŘEŠNÍ ROVINOU MUSÍ BÝT ZACHOVÁN! CELKEM 16 ks, VÝŠKA 6 3,8m
- VEŠKERÉ NADŘÍMSOVÉ STĚNY BUDOU OTLUČENY V MÍSTECH POŠKOZENÉ OMÍTKY A CELOPLOŠNĚ OPATŘENY NOVOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU V BARVĚ ODPOVÍDAJÍCÍ NYNĚJŠÍMU VZHLEDU!

VÝPIS SKLADEB:

- NOVÁ SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA SE STOJATOU DŘÁŽKOU 2070m2
- NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE – Strukturovaná dělicí vrstva pro šikmé střechy s falcovanou plechovou krytinou, s integrovaným samolepicím okrajem pro rychlou větrověsnou pokládku.
- PLNOPLOŠNĚ BEDNĚNÍ tl.25mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU (ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA POŠKOZENÝCH PRVKŮ VČETNĚ IMPREGNACE VEŠKERÝCH KROVOVÝCH PRVKŮ – celková plocha 7200 m2)
- NOVÁ SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA SE STOJATOU DŘÁŽKOU 150m2
- NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE – Strukturovaná dělicí vrstva pro šikmé střechy s falcovanou plechovou krytinou, s integrovaným samolepicím okrajem pro rychlou větrověsnou pokládku.
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU
- NOVÁ VOLNĚ LOŽENÁ MINERÁLNÍ VATA tl.2x160mm
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KCE

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PODKLADŮ PASPORTU OBJEKTU, ZPRACOVANÉHO V r.2013 A Z KONTROLNÍHO DOMĚŘENÍ NA MÍSTĚ
- NA OBJEKTU NEBYLY PROVEDENY SONDY, SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU STANOVENY NA ZÁKLADĚ ODBORNÉHO ODHADU A NÁMĚŘENÝCH ROZMĚRŮ
- STAVEBNÍ A PŘEDEVŠÍM BOURACÍ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT S OHLEDEM TAK, ABY DOCHÁZELO K CO NEJMENŠÍMU POŠKOZENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK A MALEB A DOMOVNÍHO ZAŘÍZENÍ.
- ROZMĚRY BOURANÝCH VÝPLNÍ JSOU UVEDENY PRO STAVEBNÍ OTVOR.
- PLOCHY VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ U OKEN A DVEŘÍ, POŠKOZENÉ PŘI VÝMĚNĚ BUDOU ZAPRAVENY ŠTUKOVOU VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ JE TŘEBA OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

LEGENDA ODKAZŮ:

- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – PODROBNĚJI VIZ. VÝPIS PRVKŮ
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – PODROBNĚJI VIZ. VÝPIS PRVKŮ
- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – PODROBNĚJI VIZ. VÝPIS PRVKŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

Zodp. projektant Ing. Vladimír Lochman	Vypracoval Pavlaína Adámková	projekce LOCHMAN s.r.o. projektová a inženýrská činnost Masarykova 854 789 01 Holešov tel. 803 977 817 email: projekce.lochman@seznam.cz	projekce LOCHMAN s.r.o.
Kraj : Zlínský	Investor : GYMNAZIUM LADISLAVA JAROŠE HOLEŠOV, Palackého 524, 76901 Holešov	Datum 09/2017	
Stavba GYMNAZIUM L. JAROŠE HOLEŠOV–REALIZACE ÚSPOR ENERGIE	REKONSTRUKCE STŘECHY	Stupeň PD RDS	
Objekt SO 01 – Objekt občanského vybavení		Formát A1	
Obsah Pohled severovýchodní-nový stav		Revize SO 01	
		č. výkresu D.1.1.b)-042	mřížko 1:100